

ОТЧЕТ

об исполнении предписания № 119/91 от 30.10.2019 года

**МБОУ СОШ с. Тополево им. Героя Советского Союза
полковника милиции Грищенко П.Я. Хабаровского муниципального
района Хабаровского края**

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)	Мероприятие по устранению нарушений
1	2	3	4	5	6
<p><i>В соответствии со ст. 6,7, ФЗ № 184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в соответствии со ст. 1,3,4 ФЗ от 22.07.08 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Федерации ППР РФ; в соответствии с Сводой правил СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.</i></p> <p><i>Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288 (ред. от 18.07.2013); в соответствии с СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями №1,2) ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 1998 г. постановлением Министерства России от 13.02.97 г. № 18-7; в соответствии с Сводой правил СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173 необходимо устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки, устранение которых нормально необходимо для обеспечения пожарной безопасности:</i></p>					
1.	Система АПС и СОУЭ на момент проведения проверки демонтированы в помещении спортивного зала	П.61 ППР РФ	01.09.2020г.	выполнено	установлена новая пожарная сигнализация
2.	<i>На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта</i>	П.61 ППР РФ	01.09.2020г.	выполнено	документы имеются
3.	На объекте защиты используются горючие и не маркированные кабели и провода АПС и СОУЭ, сертификаты на данные кабели и провода отсутствуют	п. 3.4 СП 3.13130.2009 п. 4.8 СП 6.13130.2013	01.09.2020г.		

4.	На фасаде здания отсутствуют соответствующие указатели направления движения к источникам водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	Абзац 4 п. 55 Правил противопожарного режима в РФ Абзац 8, п.8.6 СП 8.13130.2009	01.09.2009г.	выполнено	установлены указатели направления движения
5.	На путях эвакуации перед эвакуационным выходом с холла первого этажа, ведущим непосредственно наружу, установлен турникет. Техническое решение, позволяющее вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии турникет, отсутствует	пп.«а» п.36 ППР РФ	01.09.2020г.	выполнено	демонтирован турникет
6.	В тамбуре эвакуационного выхода, ведущего с холла первого этажа непосредственно наружу (согласно техническому паспорту помещение № 52) устроено хозяйственное помещение, двери эвакуационного выхода заблокированы	пп.«б» п.36 ППР РФ	01.09.2020г.		
7.	Помещение электрощитовой, расположенной в холле на первом этаже здания (согласно техническому паспорту помещение № 53), выделено противопожарной перегородкой ниже 1-го типа (дверь деревянная, переплет дверной коробки деревянный).	ФЗ-123 ст.52, ст.88 СП4.13130.2013 п.5.6.4 абзац 2	01.09.2020г.		
8.	Помещение электрощитовой, расположенной на первом этаже здания (согласно техническому паспорту помещение № 83), выделено противопожарной перегородкой ниже 1-го типа (дверь деревянная, переплет дверной коробки деревянный).	ФЗ-123 ст.52, ст.88 СП4.13130.2013 п.5.6.4 абзац 2	01.09.2020г.		

9.	<i>Помещение класса трудового обучения, расположенного на первом этаже здания (согласно техническому паспорту помещение № 85), выделено противопожарной перегородкой ниже 1-го типа (дверь деревянная, переплет дверной коробки деревянный).</i>	ФЗ-123 ст.52, ст.88 СП4.13130.2013 п.5.6.4 абзац 2	01.09.2020г.		
10.	<i>Помещения кладовых, расположенные в пристройке на первом этаже здания Литер А 1 (согласно техническому паспорту помещение № 1), и на втором этаже здания Литер А1 (согласно техническому паспорту помещение № 1), выделены противопожарной перегородкой ниже 1-го типа (двери деревянные, переплет дверной коробки деревянный).</i>	ФЗ-123 ст.52, ст.88 СП4.13130.2013 п.5.6.4 абзац 2	01.09.2020г.		
11.	<i>Помещение электроцитовой, расположенное в пристройке Литер А1 на втором этаже здания (согласно техническому паспорту помещение № 18), выделено противопожарной перегородкой ниже 1-го типа (дверь деревянная. Переплет дверной коробки деревянный).</i>	ФЗ-123 ст.52, ст.88 СП4.13130.2013 п.5.6.4 абзац 2	01.09.2020г.		
12.	<i>Потолок в коридоре пищеблока (потолок в помещении согласно технического паспорта №-41) отделан декоративными панелями с неизвестными характеристиками (не предоставлены сертификаты соответствия пожарной безопасности).</i>	ФЗ-123 ст.52, ст.88 СП4.13130.2013 п.5.6.4 абзац 1, СНиП 21-01-97* п.5.14* Таблица 1,2	01.09.2020г.	выполнено	потолок демонтирован

13.	Дверь в пищеблок (помещение согласно технического паспорта № -43) не соответствует пределу огнестойкости EI 30 (дверь пластиковая).	ФЗ-123 ст.52, ст.88 СП4.13130.2013 п.5.6.4 абзац 1, СНиП 21-01-97* п.5.14* Таблица 1,2	01.09.2020г.		
14.	Дверь в подвальное помещение с коридора (согласно технического паспорта с помещения №-49), расположенная под лестничной клеткой, выделена противопожарной перегородкой ниже 1-го типа	ФЗ-123 ст.52, ст.88 СП4.13130.2013 п.5.6.4 абзац 2	01.09.2020г.		
15.	На втором этаже объекта защиты отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери (согласно техническому паспорту двери между помещениями №№ 30 и 43, 23 и 19).	пп. «д» п.23 ППР РФ	01.09.2020г.	выполнено	Защита дверь с решеткой, установлены распашные двери между помещениями №30 и №43
16.	Проем в коридоре второго этажа разделяющий основную часть здания Литер А от пристройки Литер А2 имеет высоту 1,61м (измерено дальномером лазерным Leicf DISTO D3a 44938-10, заводской номер 810941085).	СП 1.13130.2009 п.4.3.4	01.09.2020г.		
17.	Дверь актового зала в класс (согласно технического паспорта помещения №-64) открывается не по направлению выхода.	СП 1.13130.2009 п.4.2.6	01.09.2020г.	выполнено	дверь открывается по направлению из класса КРО
18.	Не предоставлен акт проверки наружных пожарных лестниц 3 типа из помещения спортивного зала, расположенного на втором этаже пристройки здания Литер А2, и с третьего этажа пристройки Литер А1	ППР РФ п.52	01.09.2020г.		

19.	<i>Допускается устройство выходов на кровлю из лестничных клеток правого и левого крыла через противопожарные люки ниже 2-го типа.</i>	СНиП 21-01-97* п.8.4* абзац 3	01.09.2020г.		
20.	<i>В местах перепада высот кровель более 1 м не предусмотрены пожарные лестницы</i>	СНиП 21-01-97* п.8.7 абзац 1	01.09.2020г.		
21.	<i>К зданию имеется подъезд с трех сторон</i>	СП 4.13130.2013 абзац 2 п.8.1	01.09.2020г.		

Директор школы
(должность руководителя)



(подпись)

О.С. Кирилкина
(ФИ руководителя)