

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому муниципальному району Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю  
подполковник внутренней службы  
К.В. Попов



10 2019г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНИП по Хабаровскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Хабаровск, ул. Целинная, 41б, тел.

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 119/1/91**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Тополево Хабаровского муниципального района Хабаровского края

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому муниципальному району Пархоменко А.А от 26.09.2019г. №-119, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «03» октября 2019г. по 10 ч. 00 мин. «30» октября 2019 г. проведена плановая выездная проверка заместителем главного государственного инспектора Хабаровского муниципального района по пожарному надзору майором внутренней службы Пархоменко Анной Александровной Муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Тополево Хабаровского муниципального района Хабаровского края

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

расположенного по адресу: 680510 Хабаровский муниципальный район, с. Тополево, ул. Школьная, 4А, совместно с и.о. Директора МБОУ СОШ с. Тополево Нагумановой Еленой Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываемся только выполнение)
1	2	3	4	5
<p><i>В соответствии со ст. 6,7, ФЗ №184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в соответствии со ст. 1,3,4 ФЗ от 22.07.08 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Федерации ППР РФ; в соответствии сСводы правилСП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 18.07.2013); в соответствии с СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. N 18-7; в соответствии с Своды правилСП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 173необходимо устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки, устранение которых минимально необходимо для обеспечения пожарной безопасности:</i></p>				
1.	<i>Система АПС и СОУЭ на момент проведения проверки демонтированы в помещении спортивного зала</i>	П. 61 ППР РФ	01.09.2020г.	
2	<i>На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта</i>	П. 61 ППР РФ	01.09.2020г	
3	<i>На объекте защиты используются горючие и не маркированные кабели и провода АПС и СОУЭ, сертификаты на данные кабели и провода отсутствуют</i>	п. 3.4 СП 3.13130.2009 п. 4.8 СП 6.13130.2013	01.09.2020г	
4	<i>На фасаде здания отсутствуют соответствующие указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</i>	абзаца 4 п. 55 Правил противопожарного режима в РФ Абзац 8, п. 8.6 СП 8.13130.2009	01.09.2020г	
5	<i>На путях эвакуации перед эвакуационным выходом с холла первого этажа, ведущим непосредственно наружу, установлен турникет. Техническое решение, позволяющее вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии турникет, отсутствует</i>	пп. «а» п.36 ППР РФ	01.09.2020г	

6	В тамбуре эвакуационного выхода, ведущего с холла первого этажа непосредственно наружу (согласно техническому паспорту помещение № 52) устроено хозяйственное помещение, двери эвакуационного выхода заблокированы	пп. «б» п. 36 ППР РФ	01.09.2020г	
7	Помещение электроцитовой, расположенной в холле на первом этаже здания (согласно техническому паспорту помещение № 53), выделено противопожарной перегородкой ниже 1-го типа (дверь деревянная, переплёт дверной коробки деревянный).	ФЗ-123 ст.52, ст.88 СП4.13130.2013 п.5.6.4 абзац 2	01.09.2020г	
8	Помещение электроцитовой, расположенной на первом этаже здания (согласно техническому паспорту помещение № 83), выделено противопожарной перегородкой ниже 1-го типа (дверь деревянная, переплёт дверной коробки деревянный).	ФЗ-123 ст.52, ст.88 СП4.13130.2013 п.5.6.4 абзац 2	01.09.2020г	
9	Помещение класса трудового обучения, расположенного на первом этаже здания (согласно техническому паспорту помещение № 85), выделено противопожарной перегородкой ниже 1-го типа (дверь деревянная, переплёт дверной коробки деревянный).	ФЗ-123 ст.52, ст.88 СП4.13130.2013 п.5.6.4 абзац 2	01.09.2020г	
10	Помещения кладовых, расположенные в пристройке на первом этаже здания Литер А1 (согласно техническому паспорту помещение № 1), и на втором этаже здания Литер А1 (согласно техническому паспорту помещение № 1), выделены противопожарной перегородкой ниже 1-го типа (двери деревянные, переплёт дверной коробки деревянный).	ФЗ-123 ст.52, ст.88 СП4.13130.2013 п.5.6.4 абзац 2	01.09.2020г	
11	Помещение электроцитовой, расположенное в пристройке Литер А1 на втором этаже здания (согласно техническому паспорту помещение № 18), выделено противопожарной перегородкой ниже 1-го типа (дверь деревянная, переплёт дверной коробки деревянный).	ФЗ-123 ст.52, ст.88 СП4.13130.2013 п.5.6.4 абзац 2	01.09.2020г	

12	<i>Потолок в коридоре пищеблока (потолок в помещении согласно технического паспорта №-41) отделан декоративными панелями с неизвестными характеристиками (не предоставлены сертификаты соответствия пожарной безопасности).</i>	ч. 4. ст. 145 Технического регламента 123-ФЗ ч. 6. ст. 134 Технического регламента 123-ФЗ	01.09.2020г	
13	<i>Дверь в пищеблок (помещение согласно технического паспорта №-43) не соответствует пределу огнестойкости EI 30 (дверь пластиковая)</i>	ФЗ-123 ст.52, ст.88 СП4.13130.2013 п.5.6.4 абзац 1, СНИП 21-01-97* п. 5.14* Таблица 1, 2,	01.09.2020г	
14	<i>Дверь в подвальное помещение с коридора (согласно технического паспорта с помещения №-49), расположенная под лестничной клеткой, выделена противопожарной перегородкой ниже 1-го типа</i>	ФЗ-123 ст.52, ст.88 СП4.13130.2013 п.5.6.4 абзац 2	01.09.2020г	
15	<i>На втором этаже объекта защиты отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери (согласно техническому паспорту двери между помещениями №№ 30 и 43, 23 и 19.</i>	пп. «д» п. 23 ППР РФ	01.09.2020г	
16	<i>Пройм в коридоре второго этажа разделяющий основную часть здания Литер А от пристройки Литер А2 имеет высоту 1,61м (измерено дальномером лазерным Leica DISTO D3a 44938-10, заводской номер 810941085).</i>	СП 1.13130.2009 п. 4.3.4	01.09.2020г	
17	<i>Дверь с актового зала в класс (согласно технического паспорта помещения №-64) открывается не по направлению выхода.</i>	СП 1.13130.2009 п.4.2.6	01.09.2020г	
18	<i>Не предоставлен акт проверки наружных пожарных лестниц 3 типа из помещения спортивного зала, расположенного на втором этаже пристройки здания Литер А2, и с третьего этажа пристройки Литер А1.</i>	ППР РФ п.52	01.09.2020г	
19	<i>Допускается устройство выходов на кровлю из лестничных клеток правого и левого крыла через противопожарные люки ниже 2-го типа.</i>	СНИП 21-01-97* п.8.4* абзац 3	01.09.2020г	
20	<i>В местах перепада высот кровель более 1 м не предусмотрены пожарные лестницы</i>	СНИП 21-01-97* п.8.7 абз.1	01.09.2020г	

